



圖索引表

圖 號	比 例	圖 名	圖 號	比 例	圖 名
A0	NS	圖索引表	A16	1/150	左外橫屋正立面圖
A1	1/800	地籍套繪圖	A17	1/150	左外橫屋背立面圖
A2	1/1500	全區配置圖	A18	1/250	門窗編號圖
A3	1/250	平面圖	A18-1	1/50	門窗①① ①2 詳圖
A3-1	1/250	地坪平面圖	A18-2	1/50	門窗①3 ①3 詳圖
A4	1/250	屋頂平面圖	A18-3	1/50	門窗①1 ①2② ①2 ①2③ 詳圖
A5	1/250	屋架反射圖(主屋桁)	A18-4	1/50	門窗①4 ①2③ ①15 ①19 詳圖
A6	1/250	屋架反射圖(下層桁)	A18-5	1/25	門窗①13 ①14 ①17 ①18 詳圖
A7	1/200	正向立面圖	A19	1/15	櫃台腳、墀頭詳圖
A8	1/150	背向立面圖	A20	1/100	舊圍牆遺跡詳圖
A9	1/150	右側立面圖	A21	1/15	斗拱詳圖
A10	1/150	明間縱向剖面圖			
A11	1/150	次間縱向剖面圖			
A12	1/150	稍間縱向剖面圖			
A13	1/150	正屋橫向剖面圖			
A14	1/200	橫屋橫向剖面圖1			
A15	1/200	橫屋橫向剖面圖2			



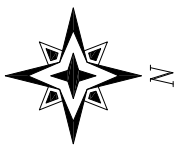


815-4	815-6	815-2	815-9	814	813	812	811
815-1	815-5	815-7	815-8				

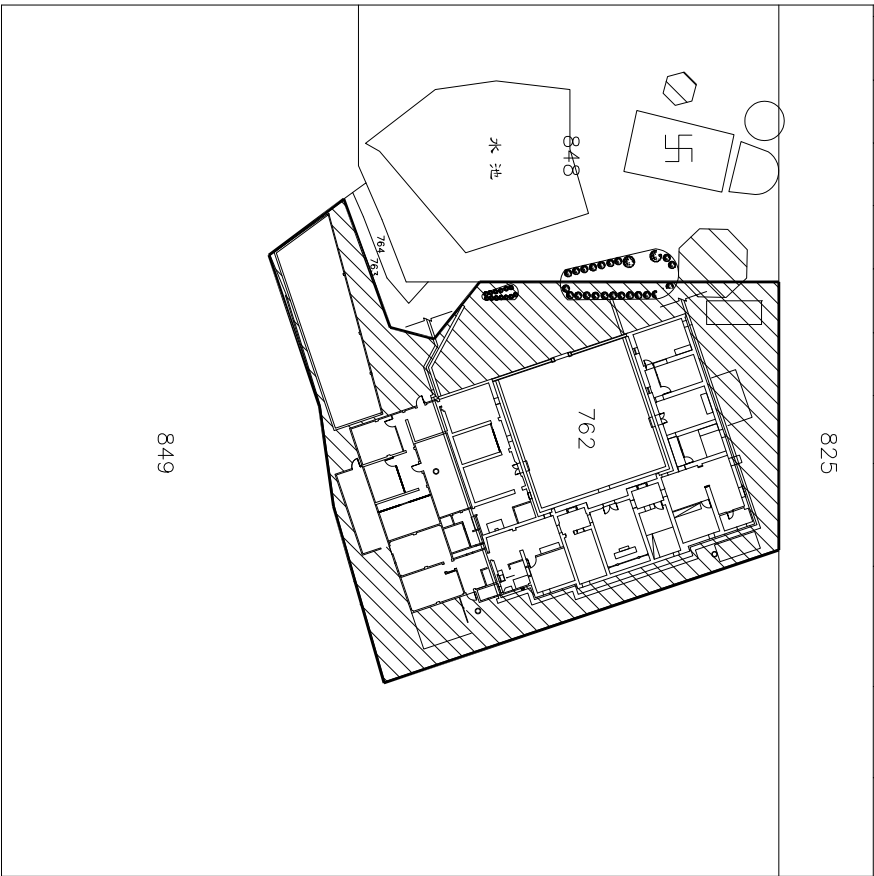


地籍套繪圖



歷史建築公告土地定著範圍：桃園市八德區福興段762地號

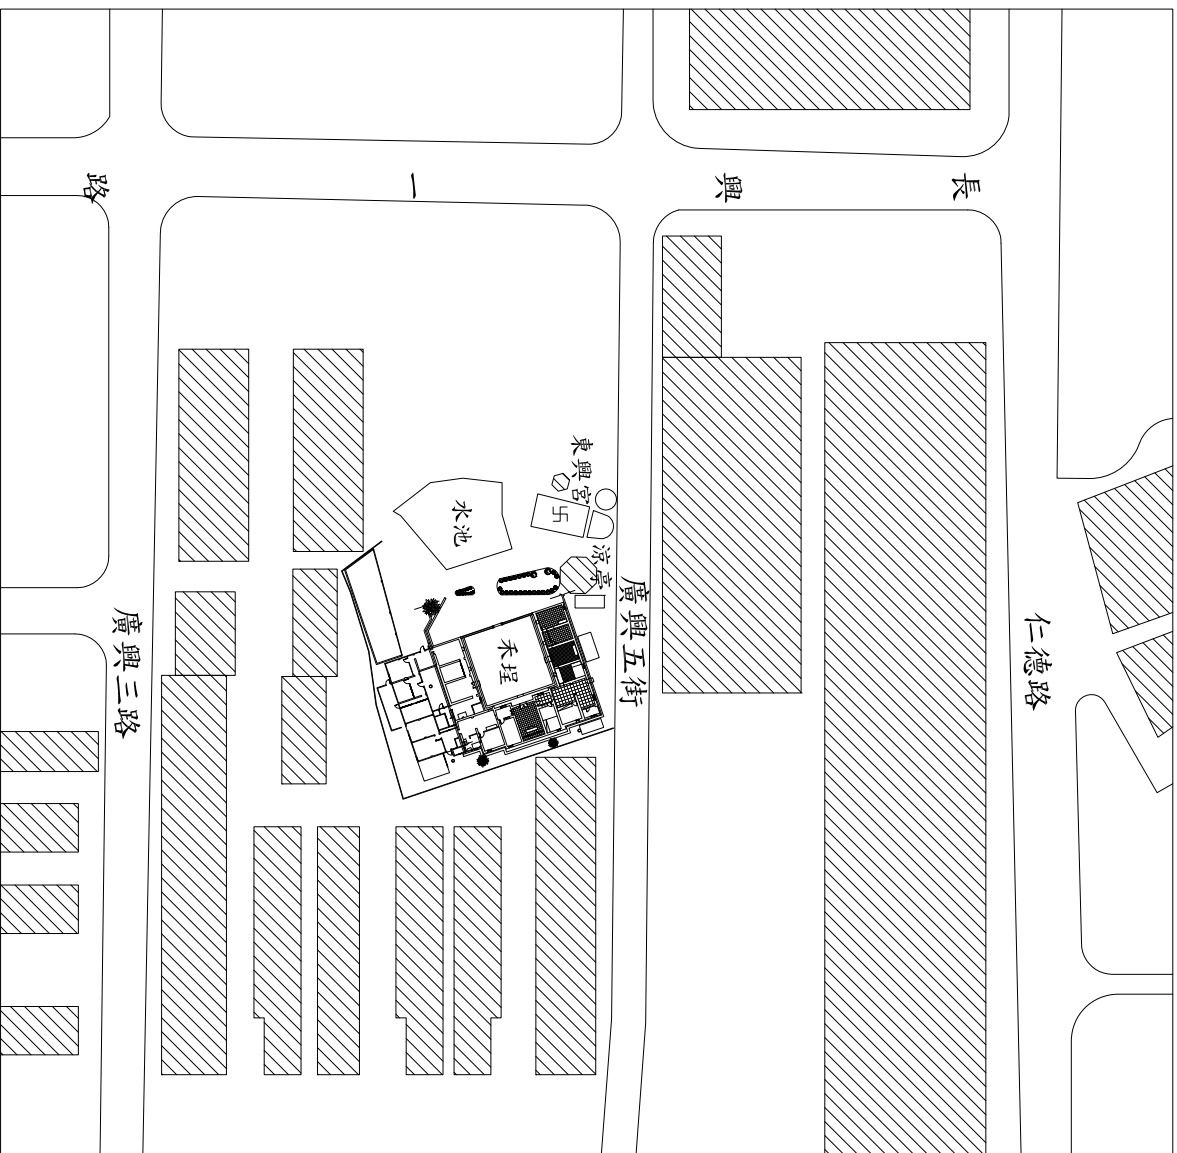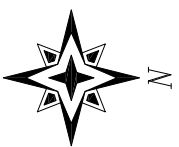







配置圖

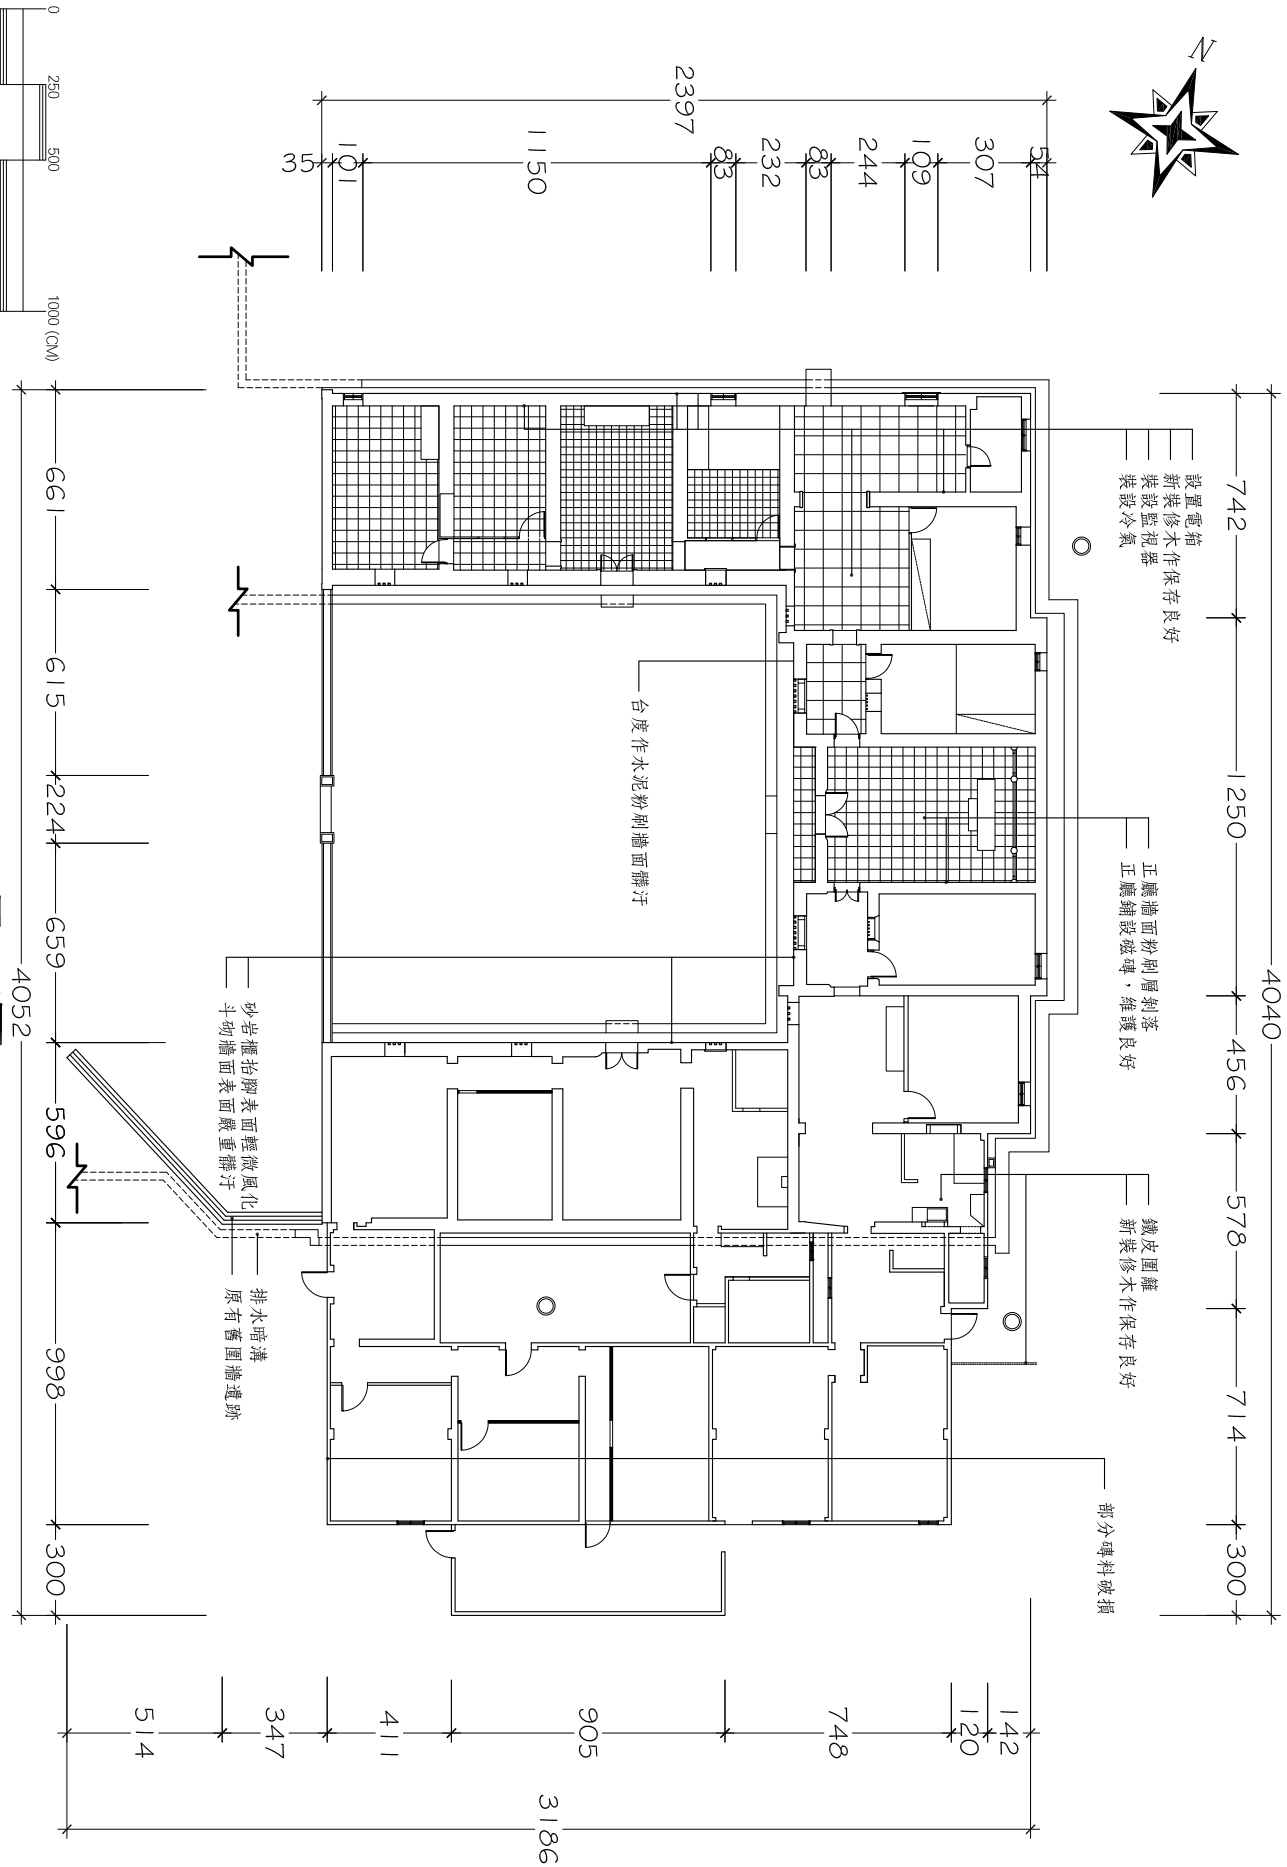

平面圖

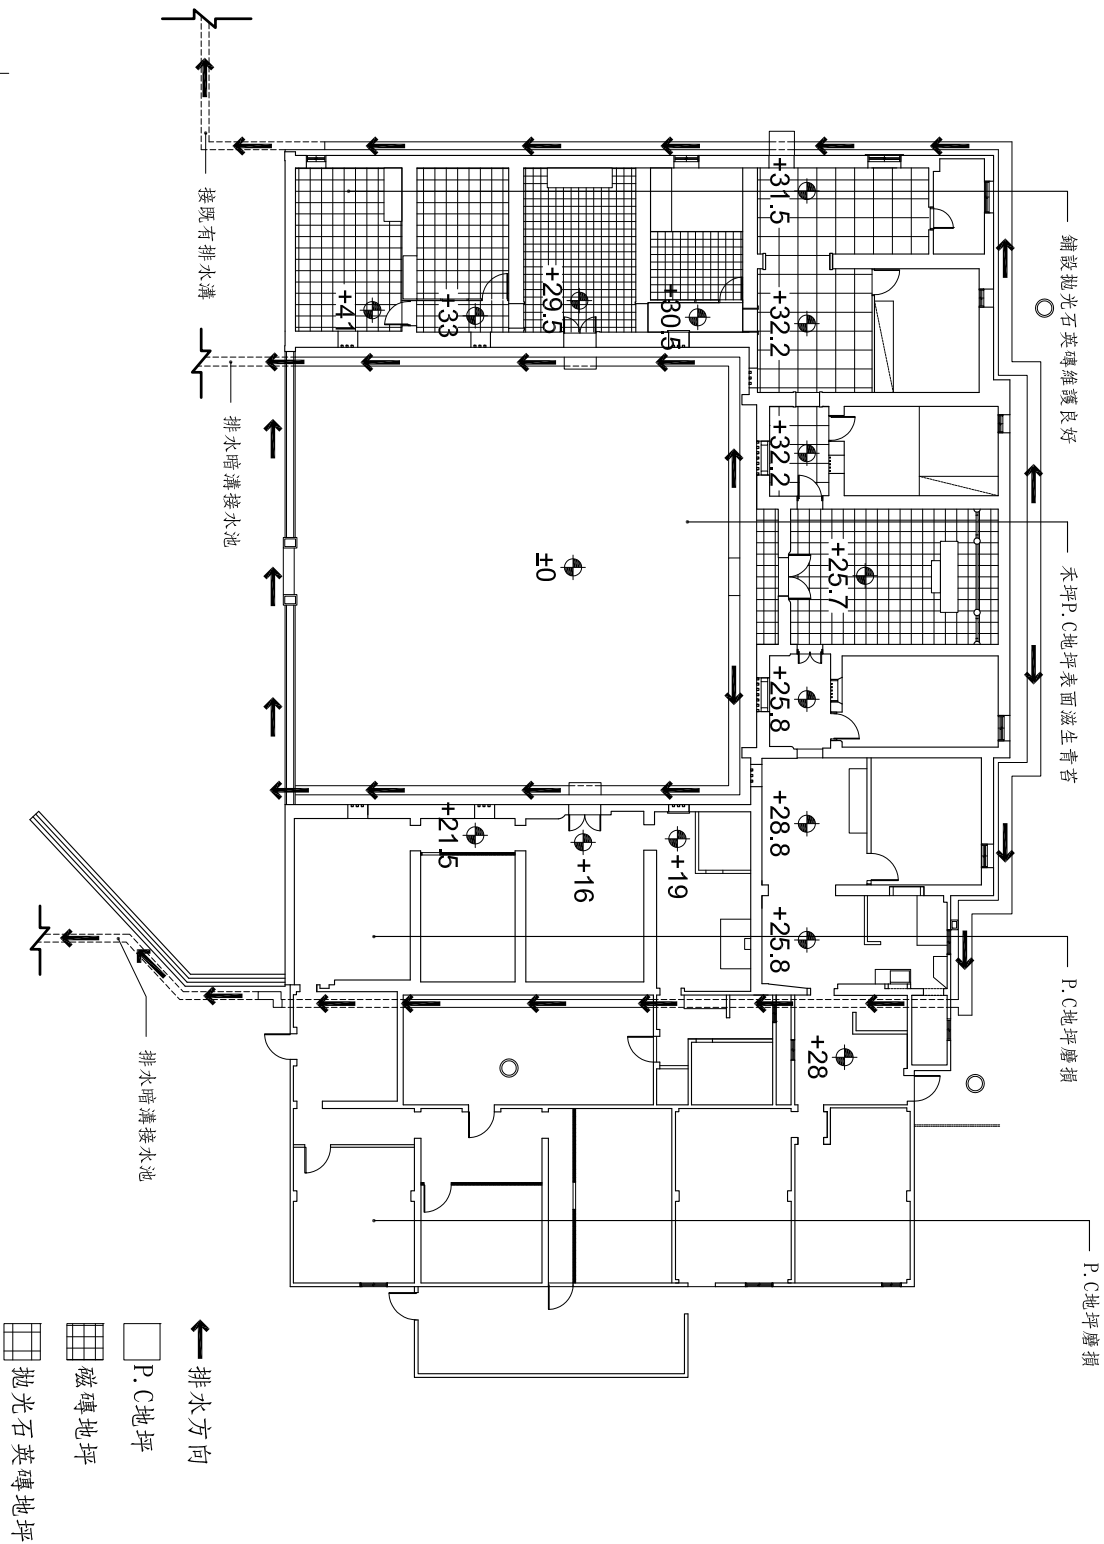

地坪平面圖

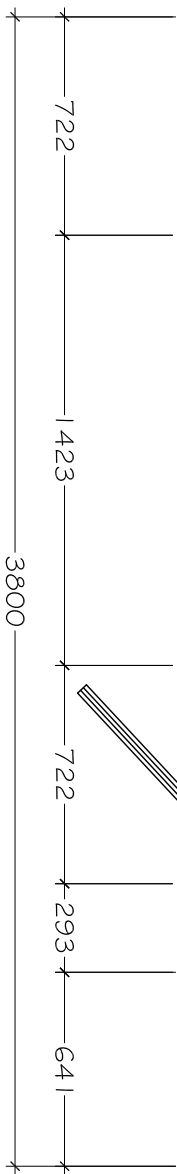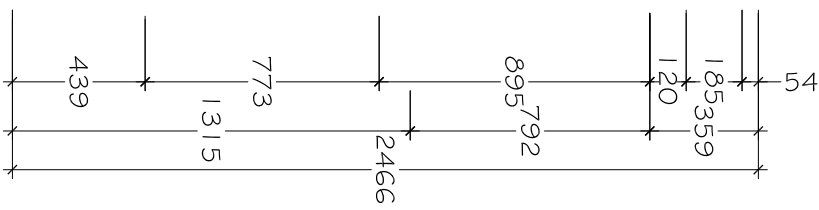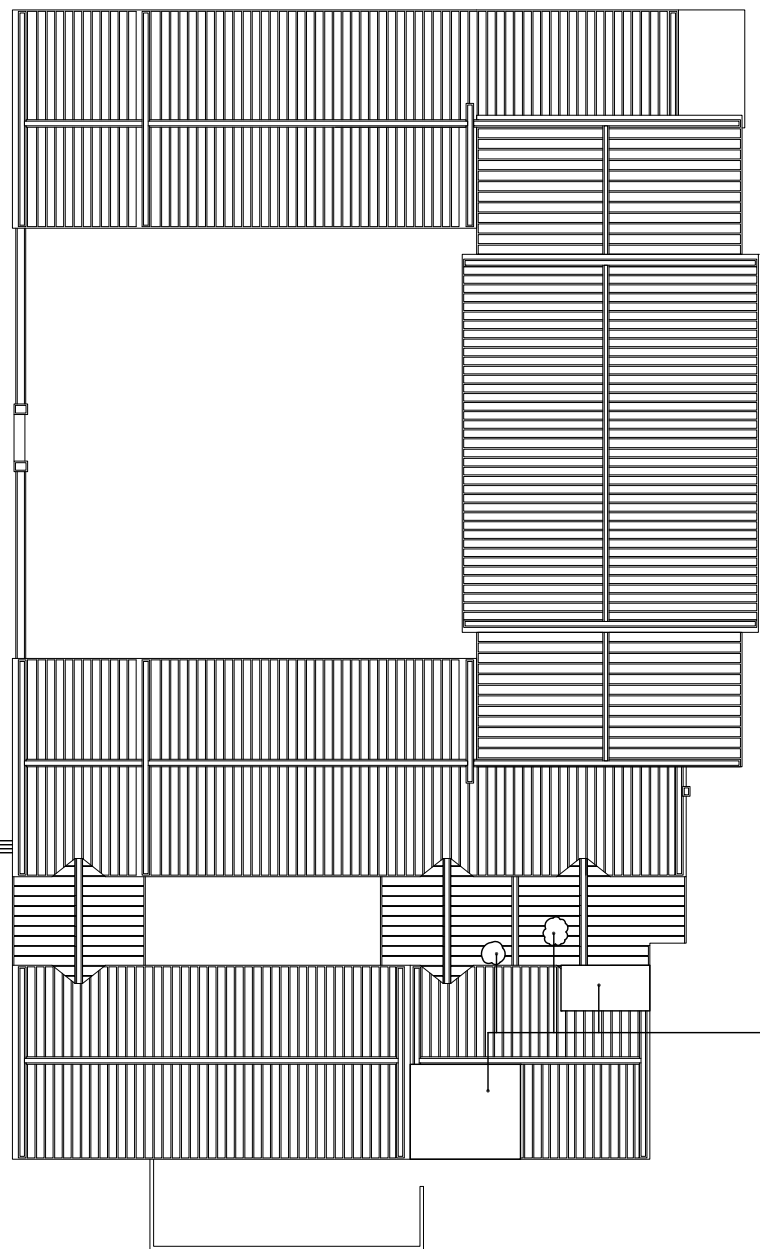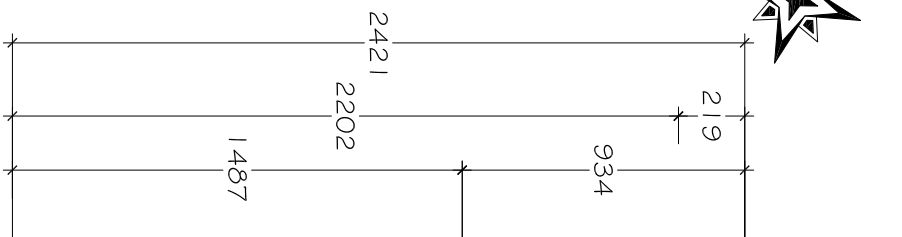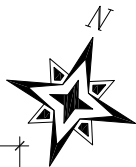



屋頂平面圖

名工
構程
調挑
查園
研市
究歷
暨史
建建
築八
復德
再呂
利達
用川
計畫
達祠
堂



圖名
屋頂平面圖

圖號





A4

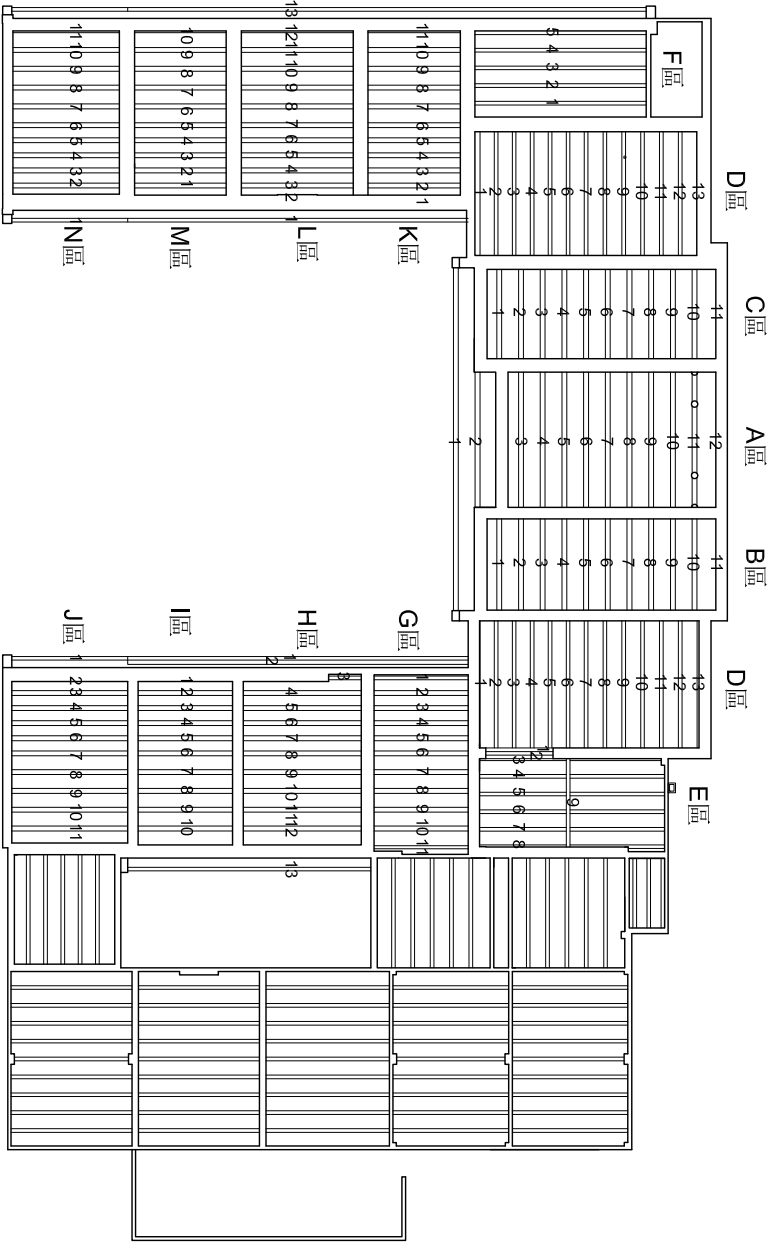



屋架反射圖 (主屋桁)

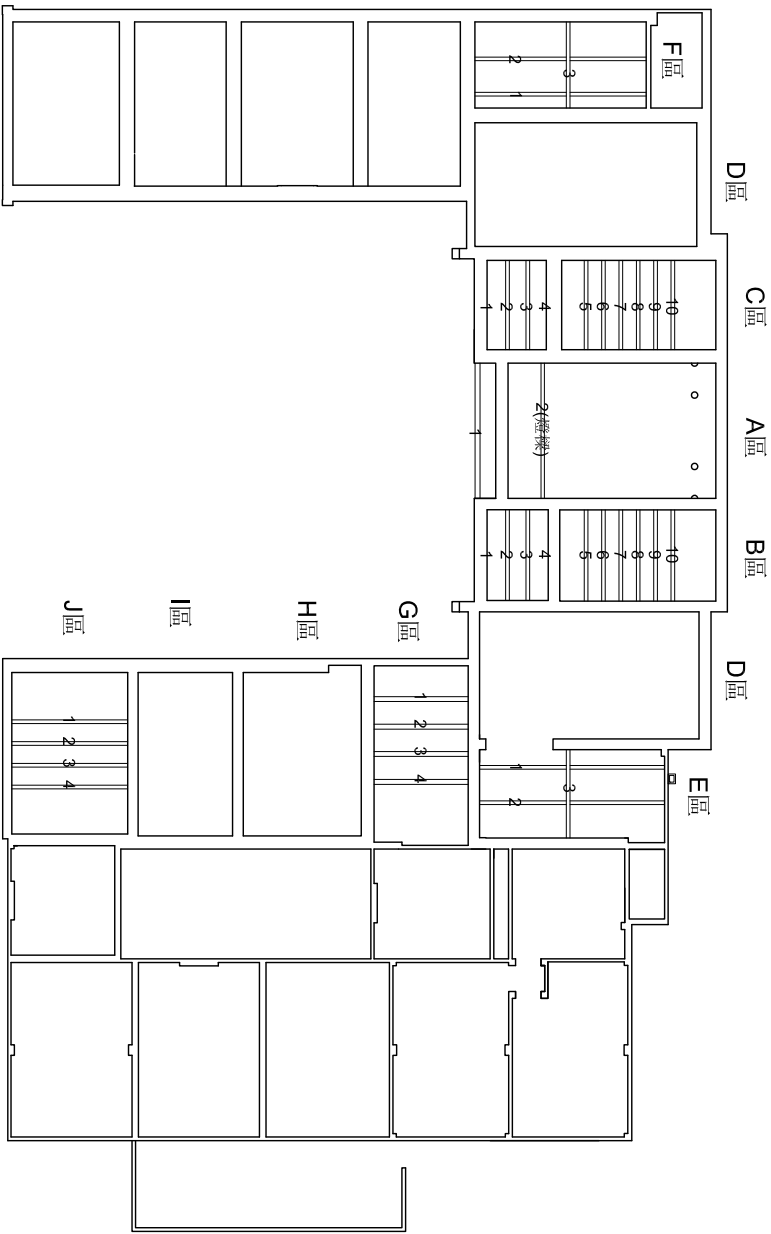

屋架反射圖(下層桁)

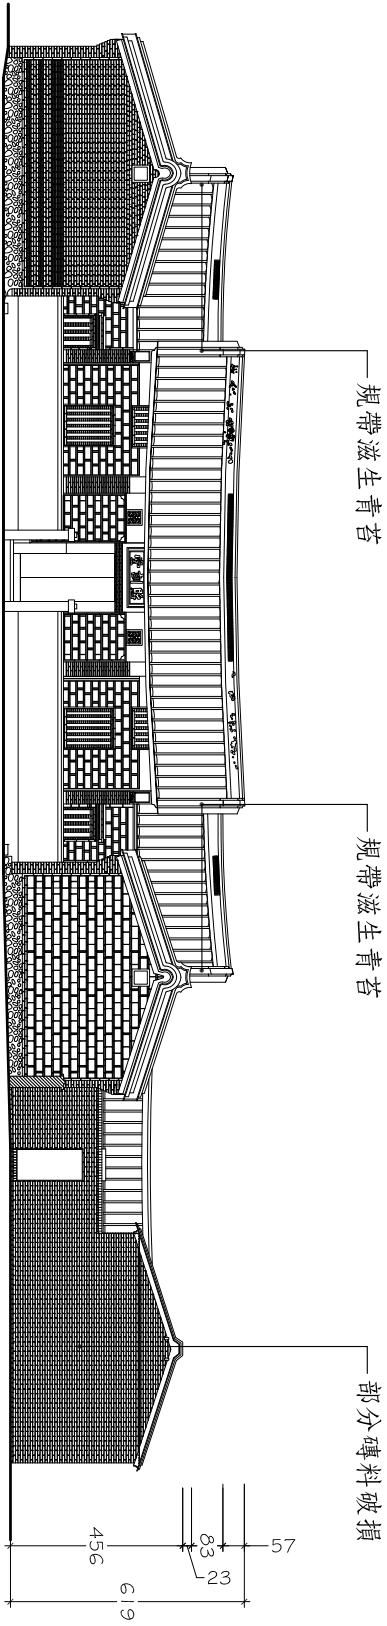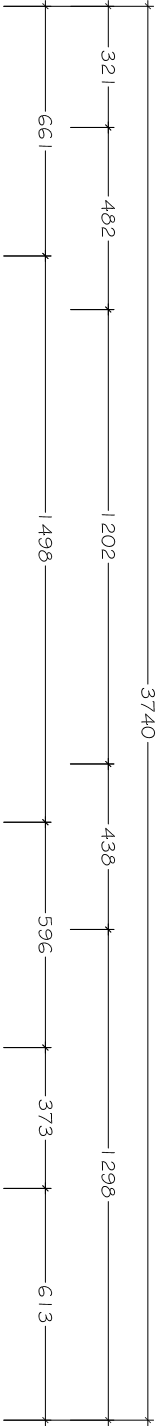
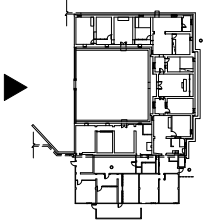


正向立面圖


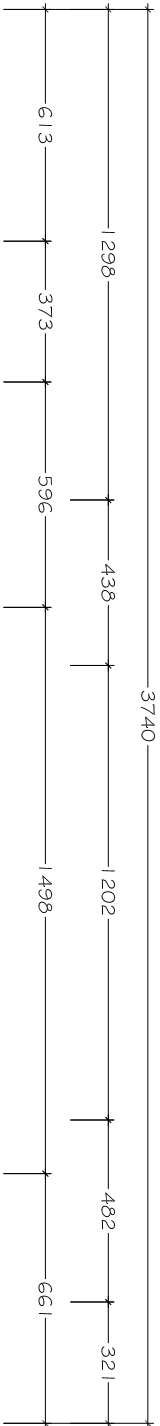
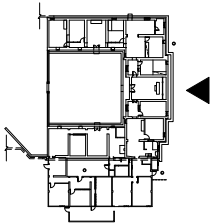


屋面滋生青苔與雜草



屋面滋生青苔

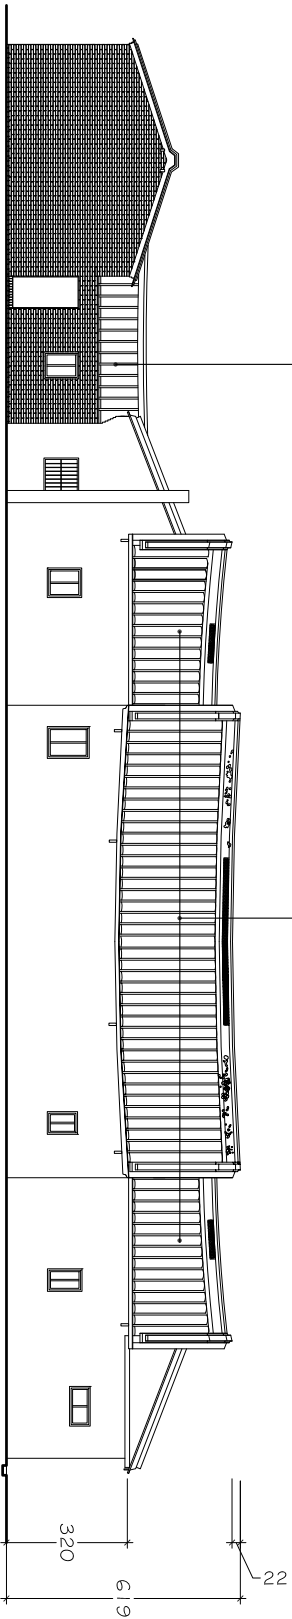



背向立面圖

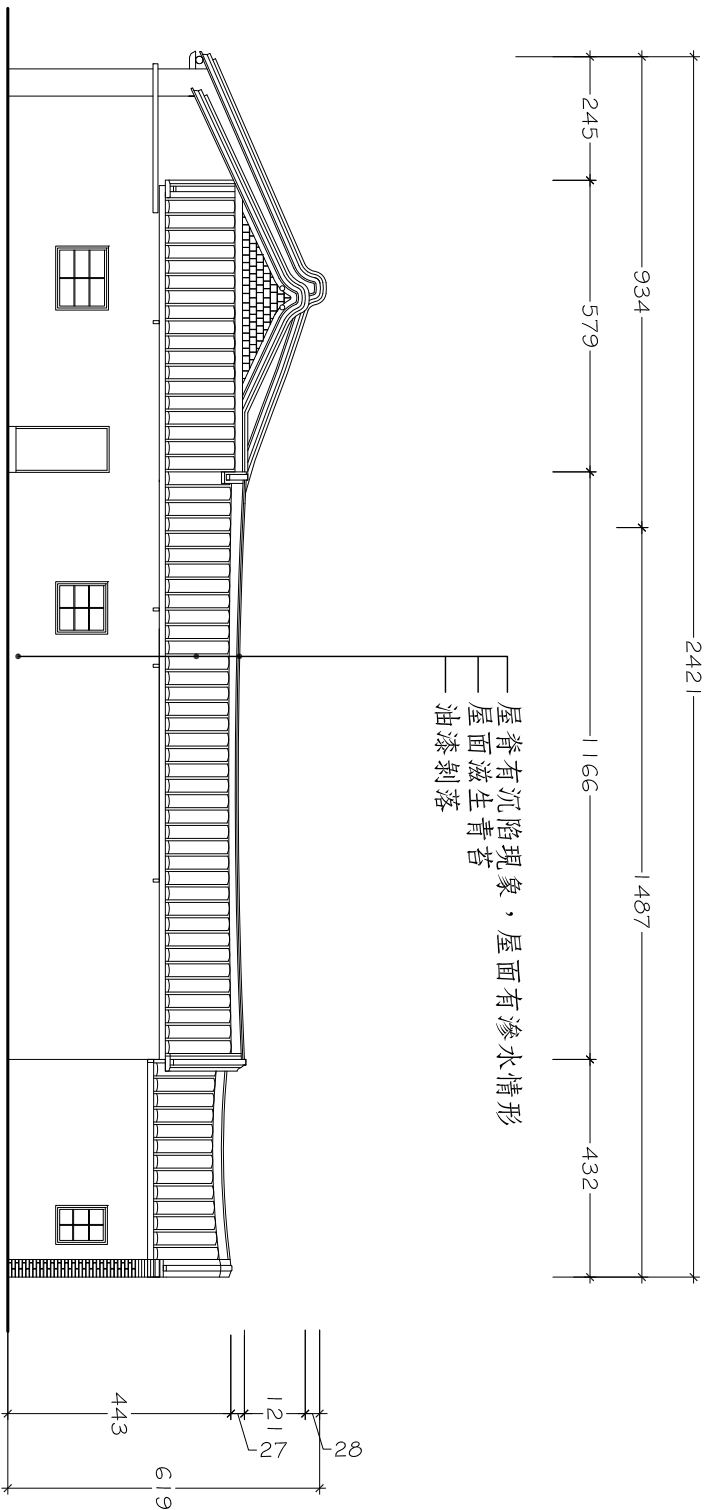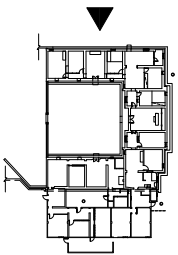

右側立面圖

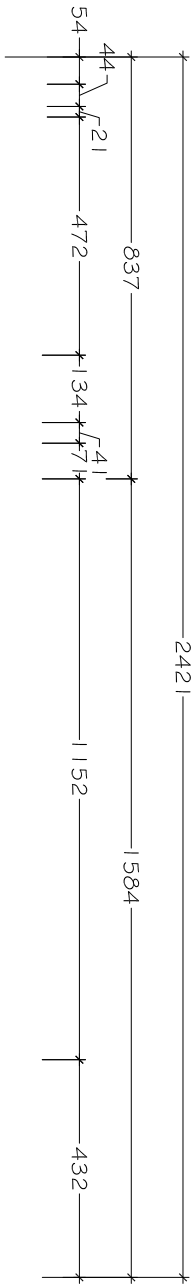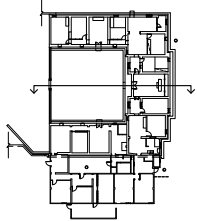

規帶滋生青苔
斗砌牆麟汙


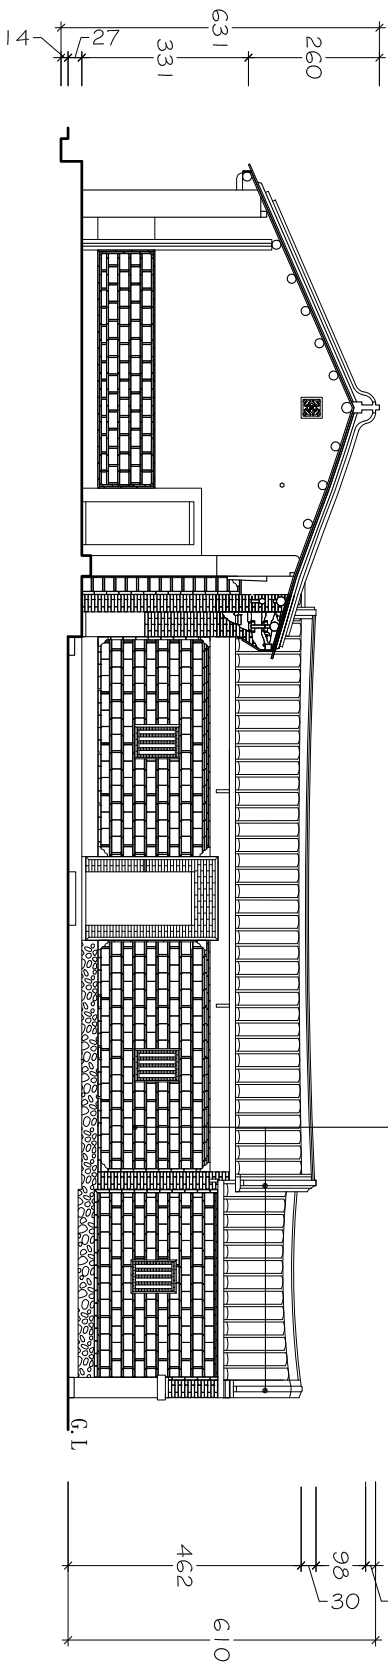


明間縱向剖面圖



圖名
明間縱向剖面圖

圖號

A10

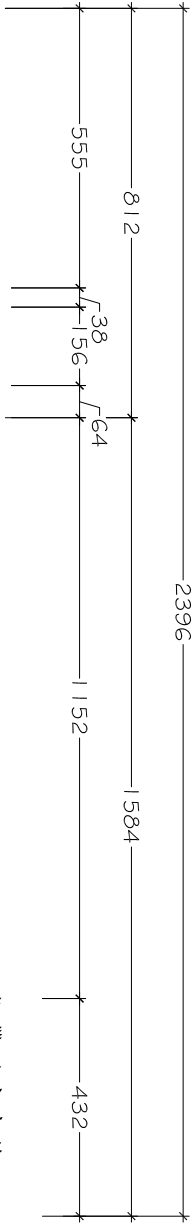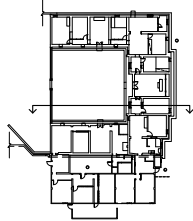

規帶滋生青苔
斗砌牆髒汙


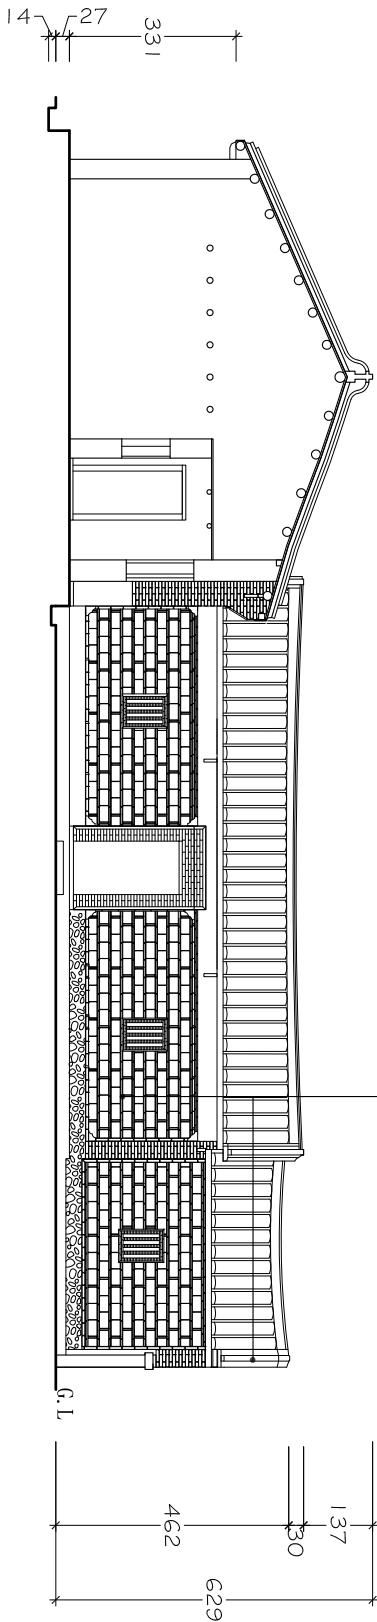


次間縱向剖面圖



圖名
次間縱向剖面圖

圖號



A11

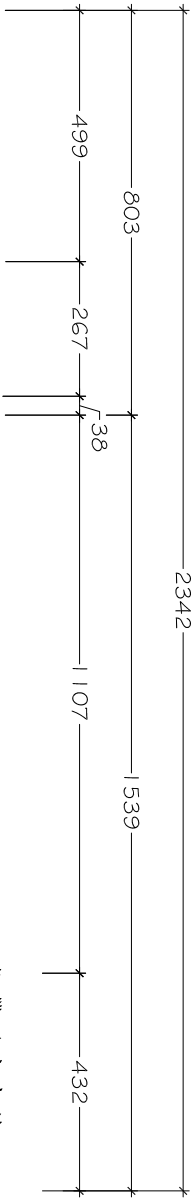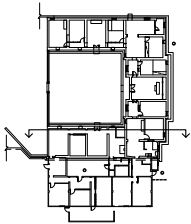



規帶滋生青苔
屋瓦部分破損

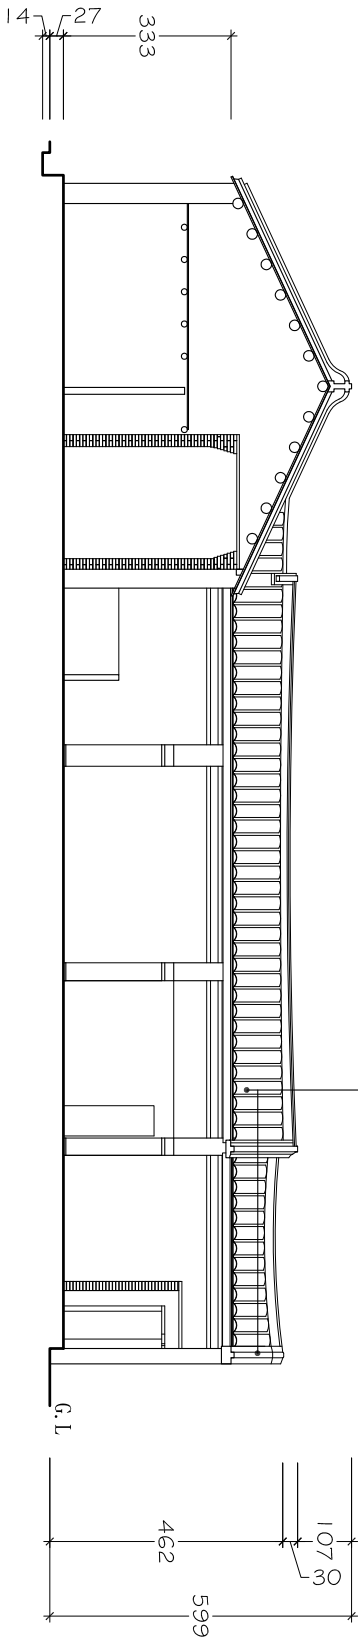





稍間縱向剖面圖

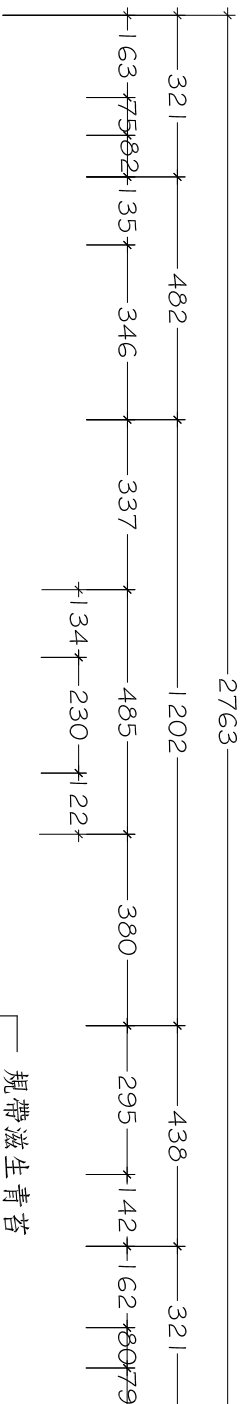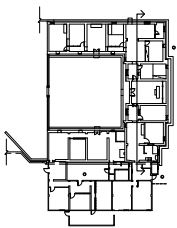





規帶滋生青苔

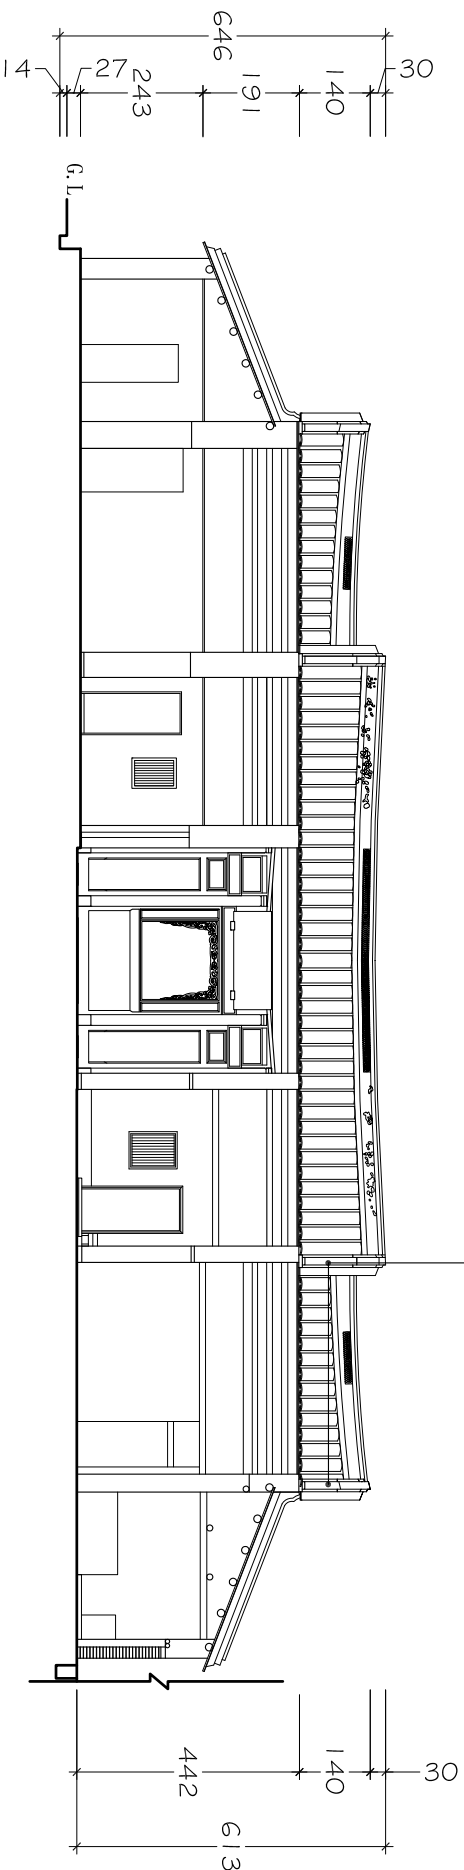

正屋橫向剖面圖

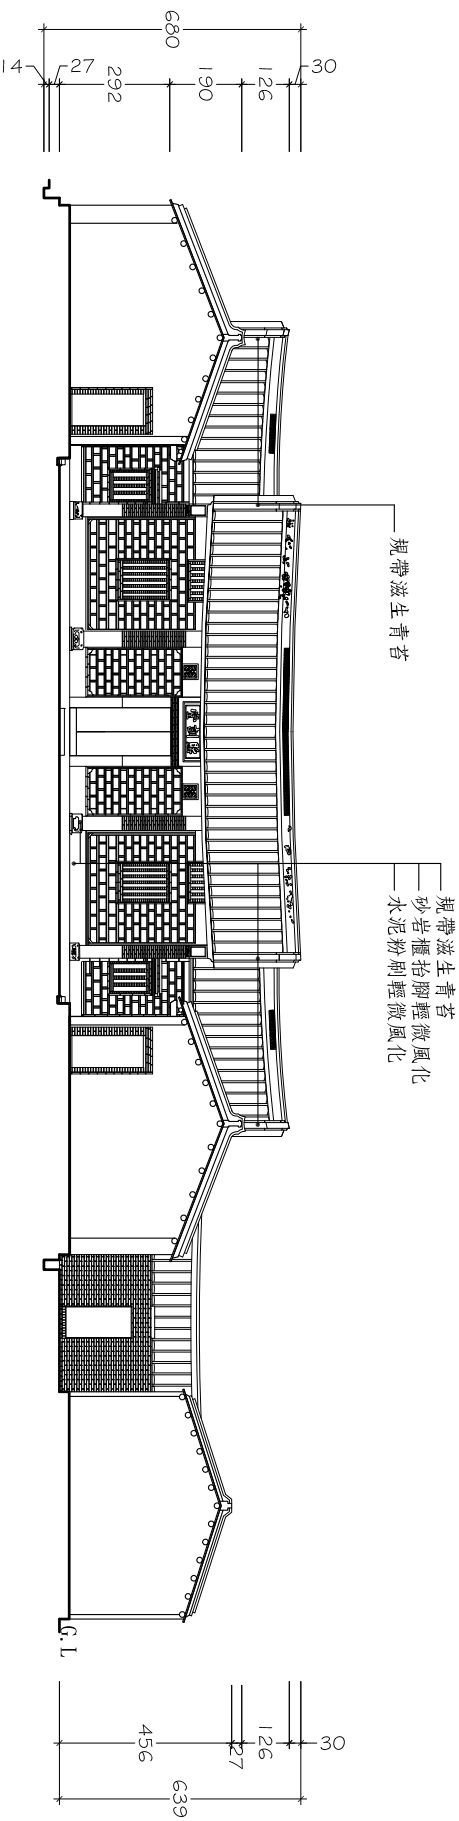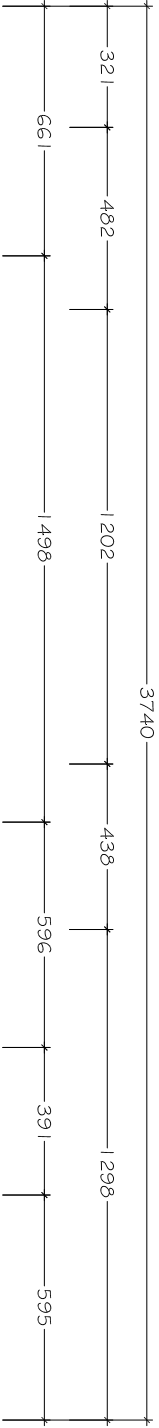
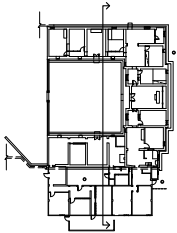


橫屋橫向剖面圖 1

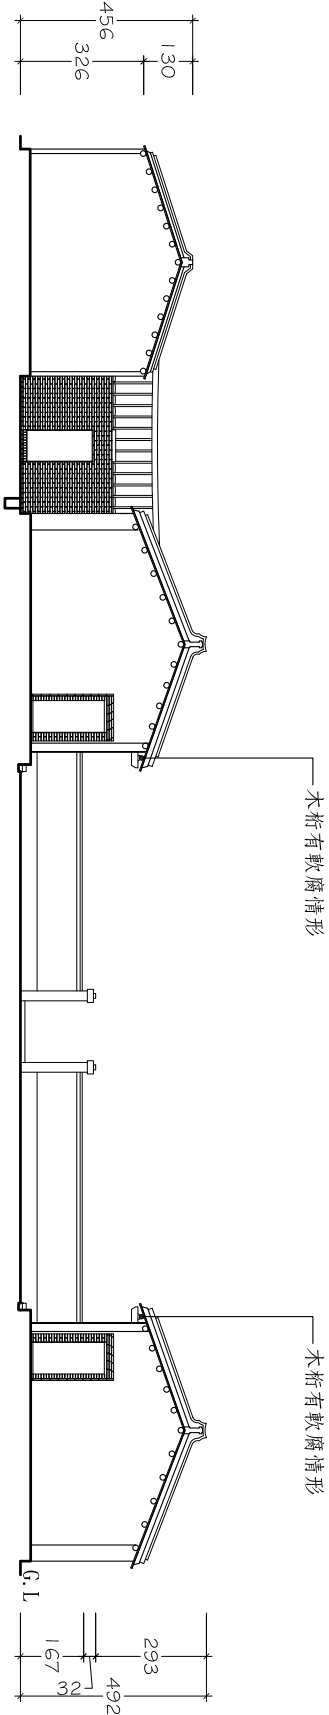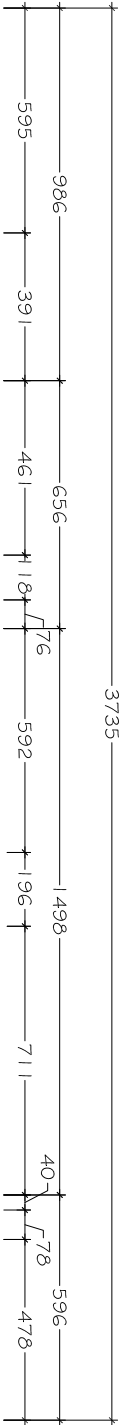
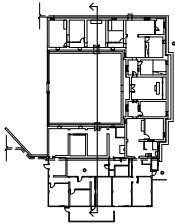


橫屋橫向剖面圖 2



橫屋橫向剖面圖 2

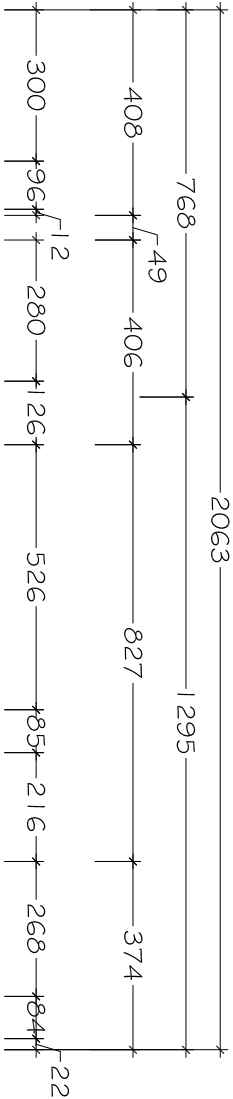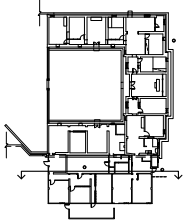



屋面破損、坍塌

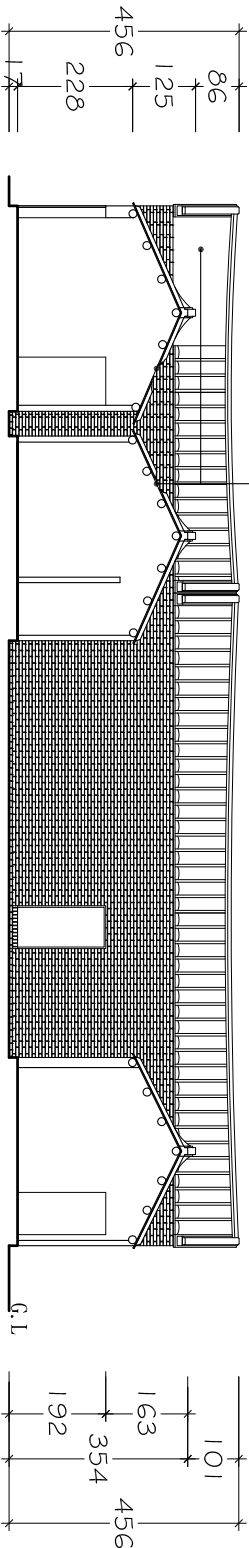


左外橫屋正立面圖

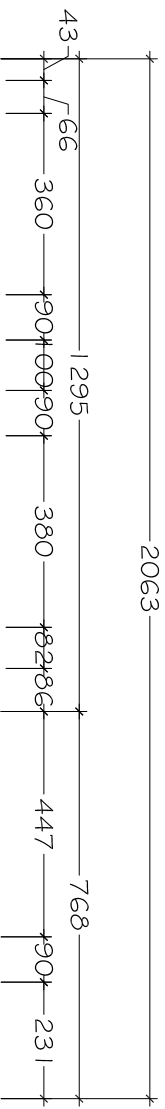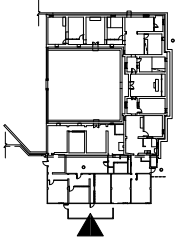


屋面破損、坍塌

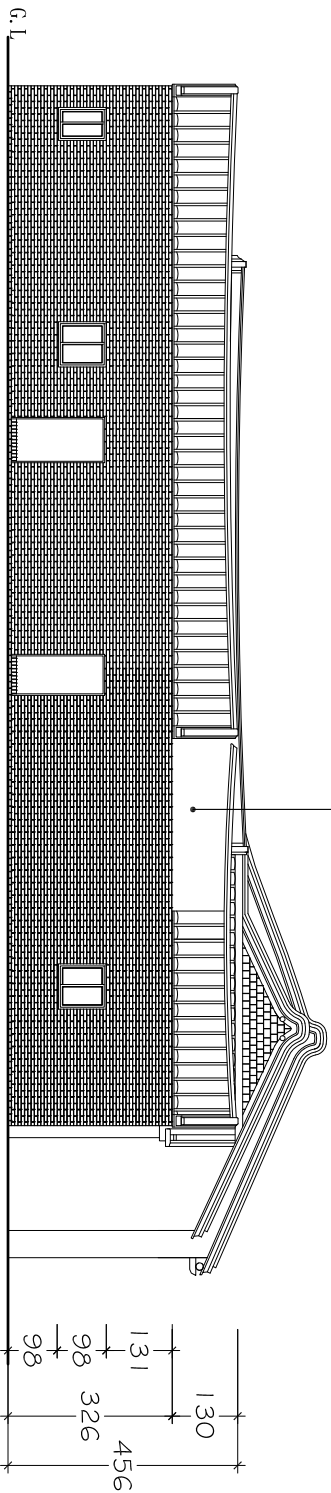


左外橫屋背立面圖

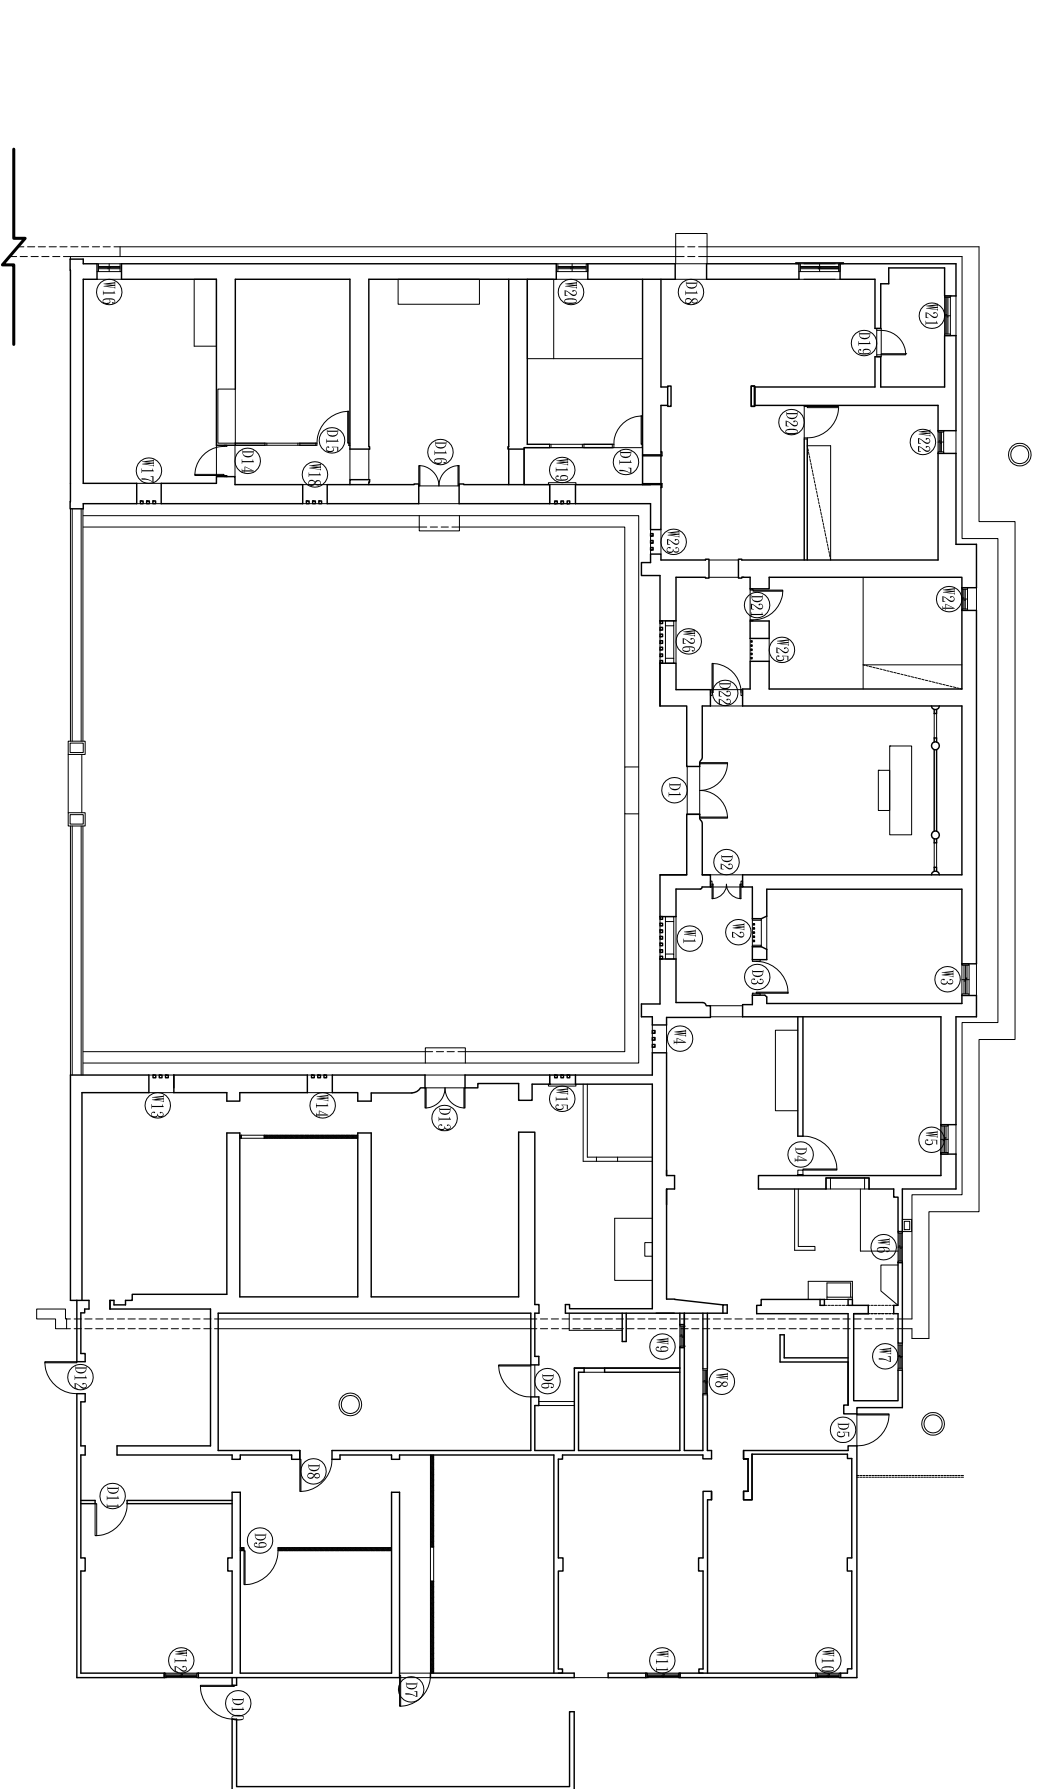


門窗編號圖

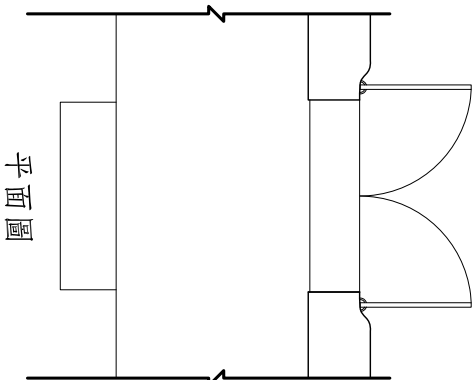


平面圖

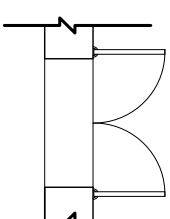


平面圖

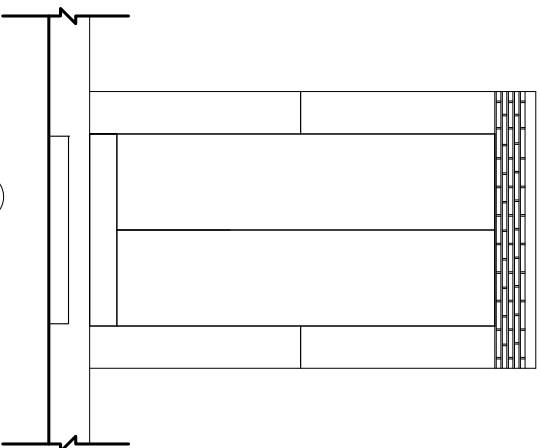


㊀ 立面圖

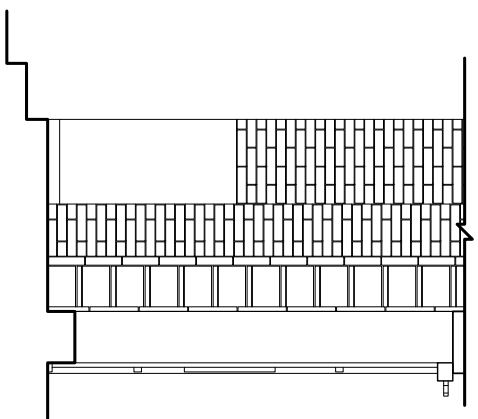


剖面圖

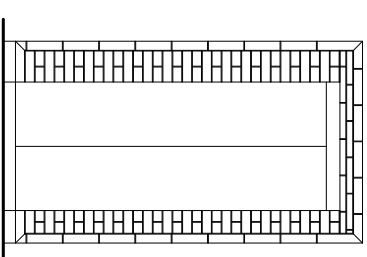


㊁ 立面圖

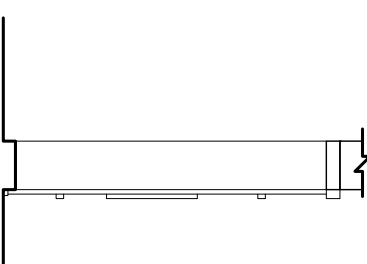


剖面圖




門窗 ㊀ ㊁ 詳圖

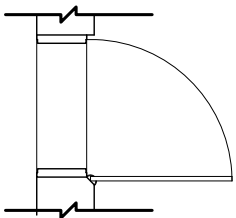


平面圖

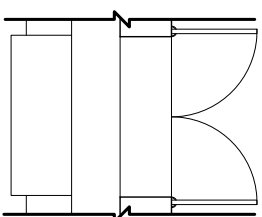


平面圖

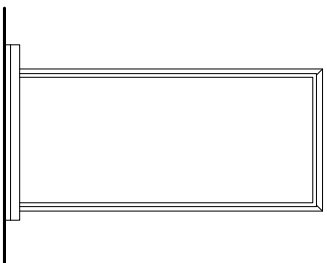


D3 立面圖

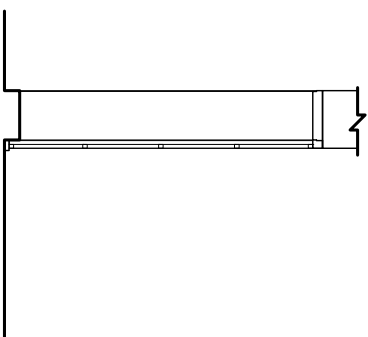


剖面圖

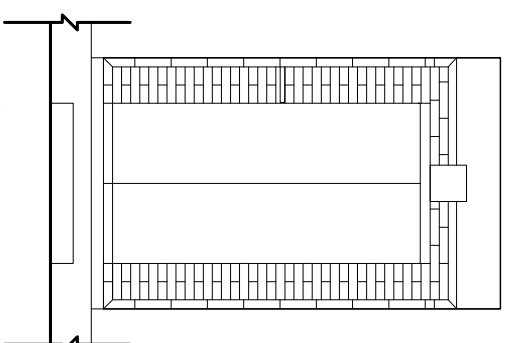


D13 立面圖

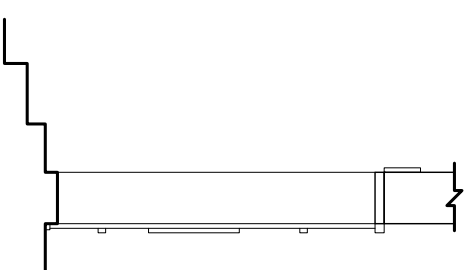


剖面圖




門窗 D3 D13 詳圖

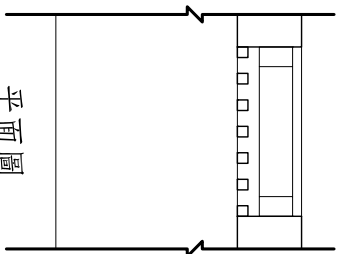


平面圖

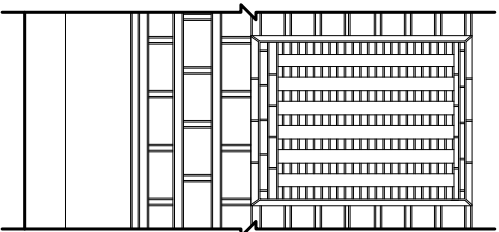


W1 W26 立面圖

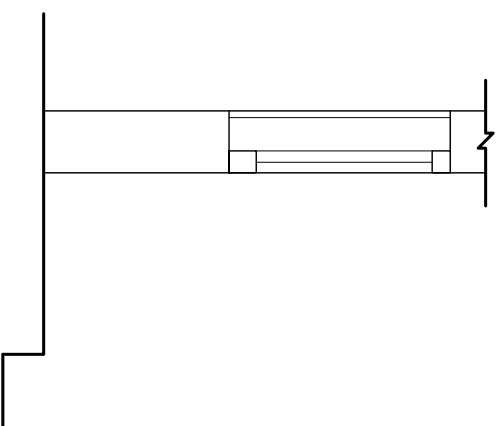


剖面圖

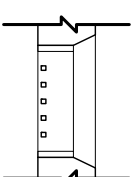


平面圖

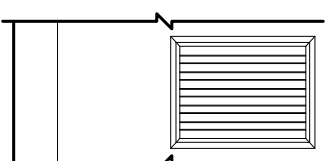


W2 W25 立面圖

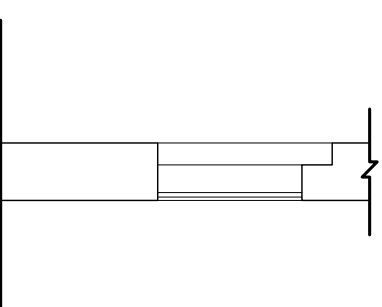


剖面圖




門窗 W1 W26 W2 W25 詳圖

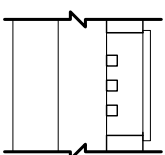


平面圖

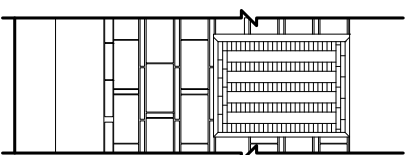


W15 W19 立面圖

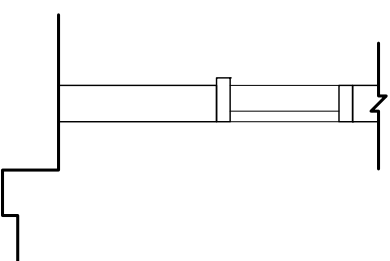


剖面圖

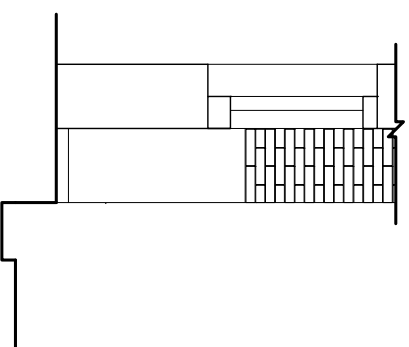


剖面圖

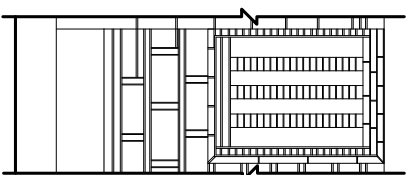

W4 W23 立面圖

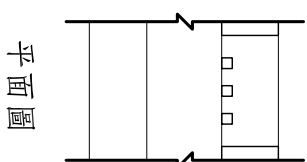

平面圖




門窗 W4 W23 W15 W19 詳圖

W18
詳
圖

A18-5




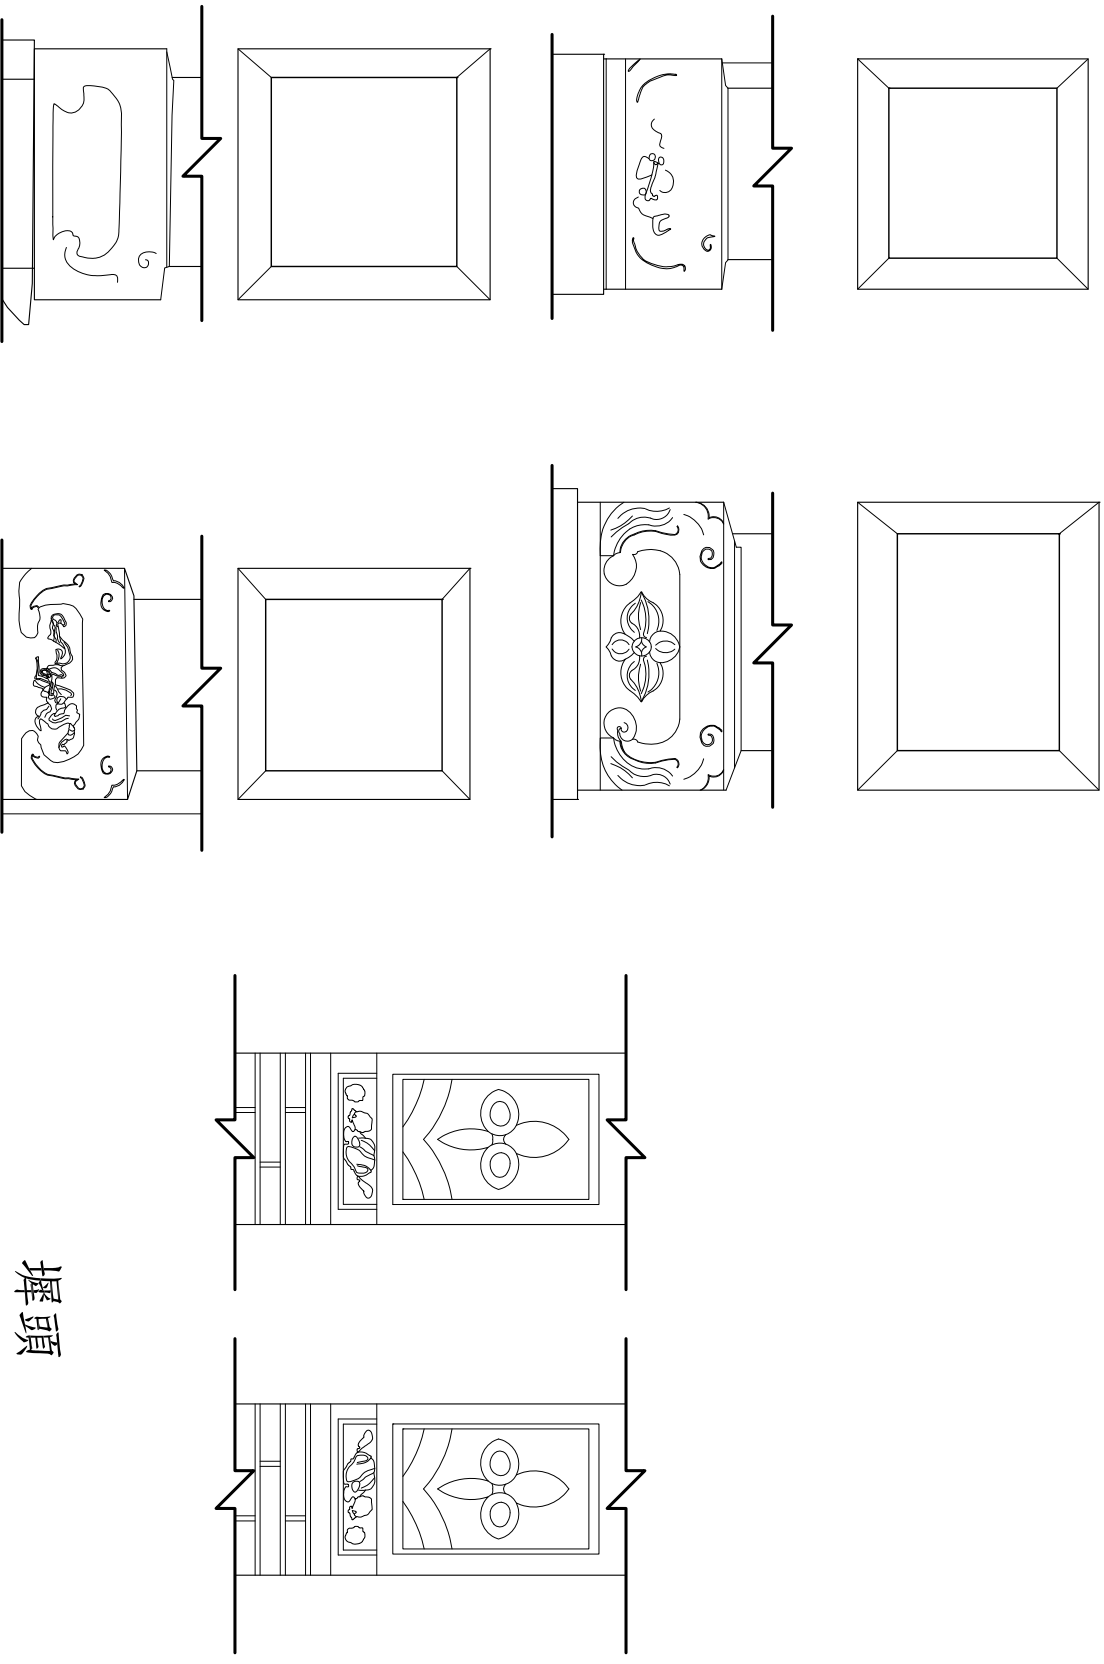


櫃台腳

塹頭


櫃台腳、塹頭詳圖

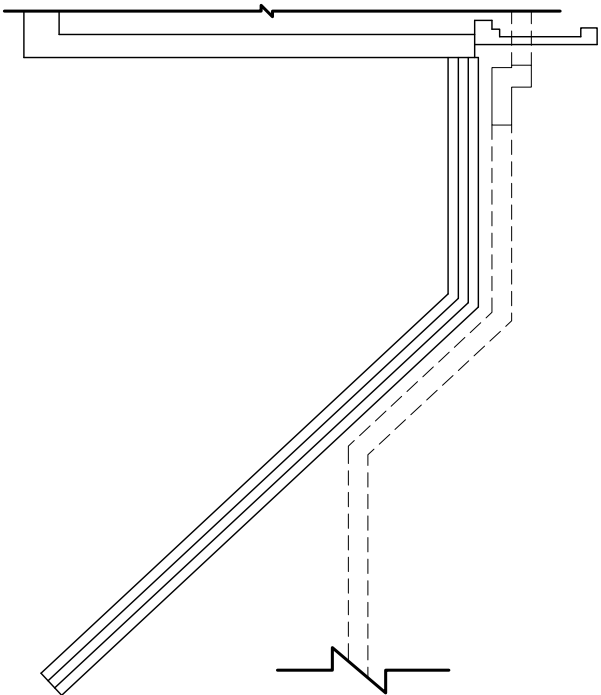


平面圖

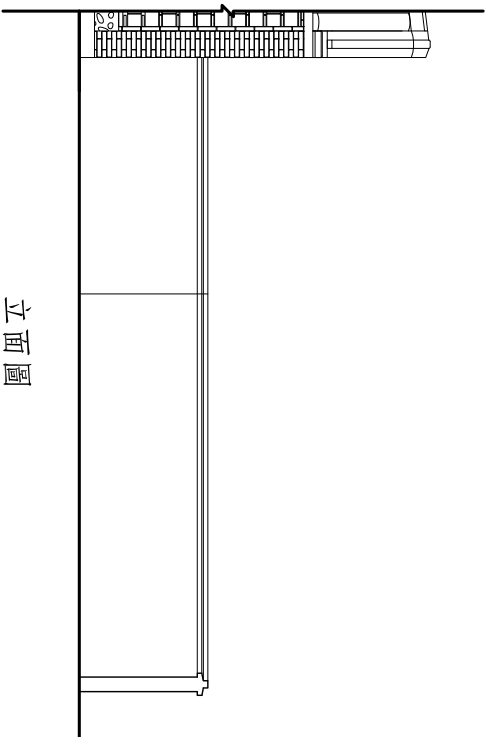




立面圖



剖面圖



舊圍牆遺跡詳圖

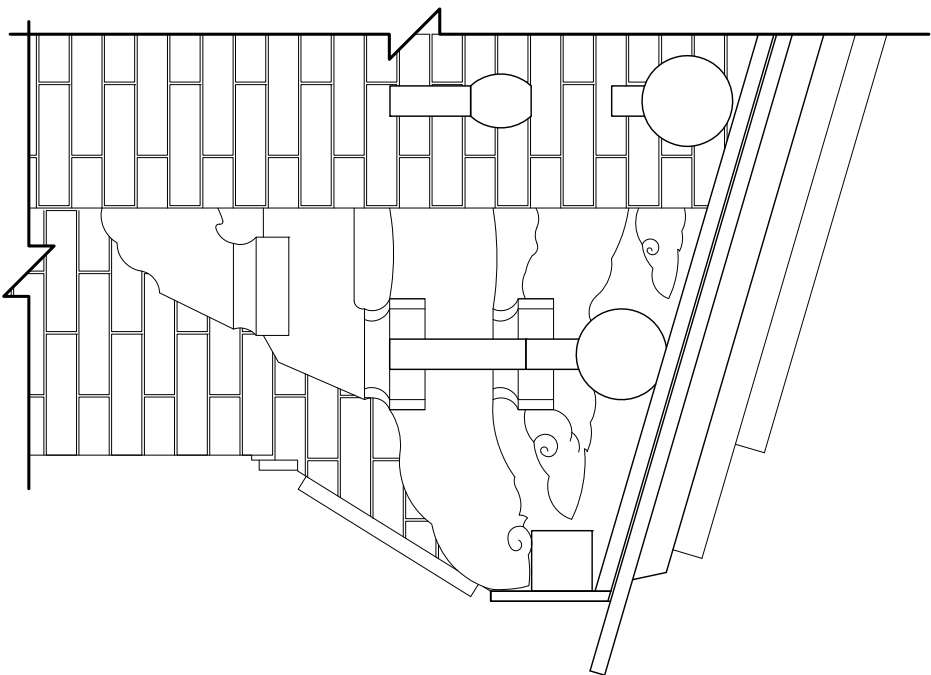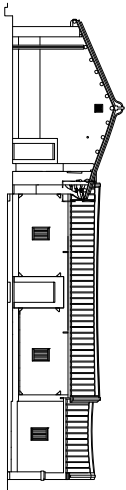

工程名稱
桃園市歷史建築八德呂達川祠堂
調查研究暨修復再利用計畫



圖名
斗拱詳圖

圖號
A21

斗拱詳圖

復原示意圖索引表

圖 號	比 例	圖 名
B0	NS	圖索引表
B1	1/250	平面復原示意圖
B2	1/250	屋頂平面復原示意圖
B3	1/200	正向立面復原示意圖
B4	1/150	背向立面復原示意圖
B5	1/120	明間縱向剖面復原示意圖

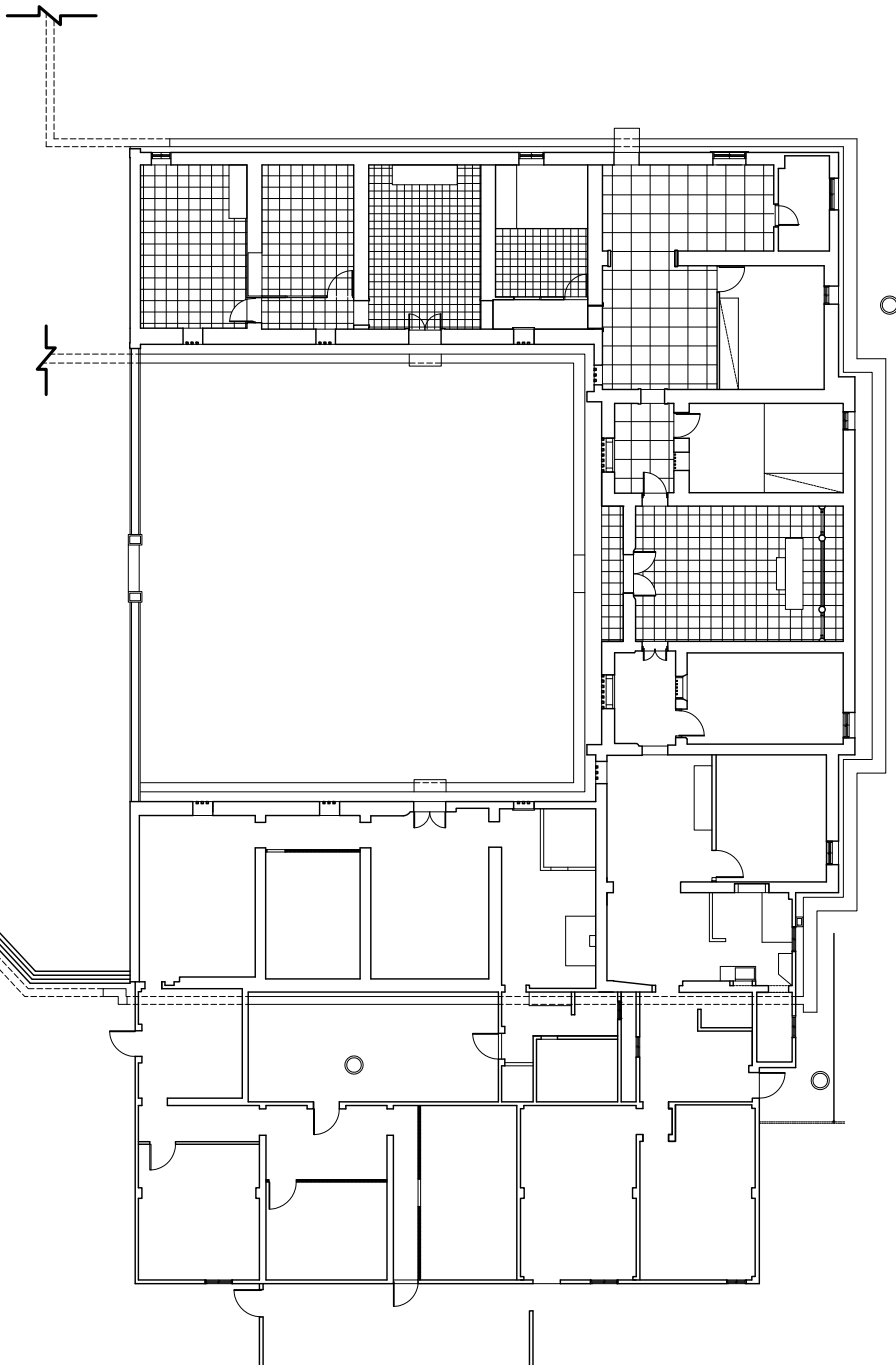



名工
構程
桃園市歷史建築八德呂達川祠堂
調查暨修復再利用計畫

圖名
平面復原示意圖

圖號




B1

平面復原示意圖

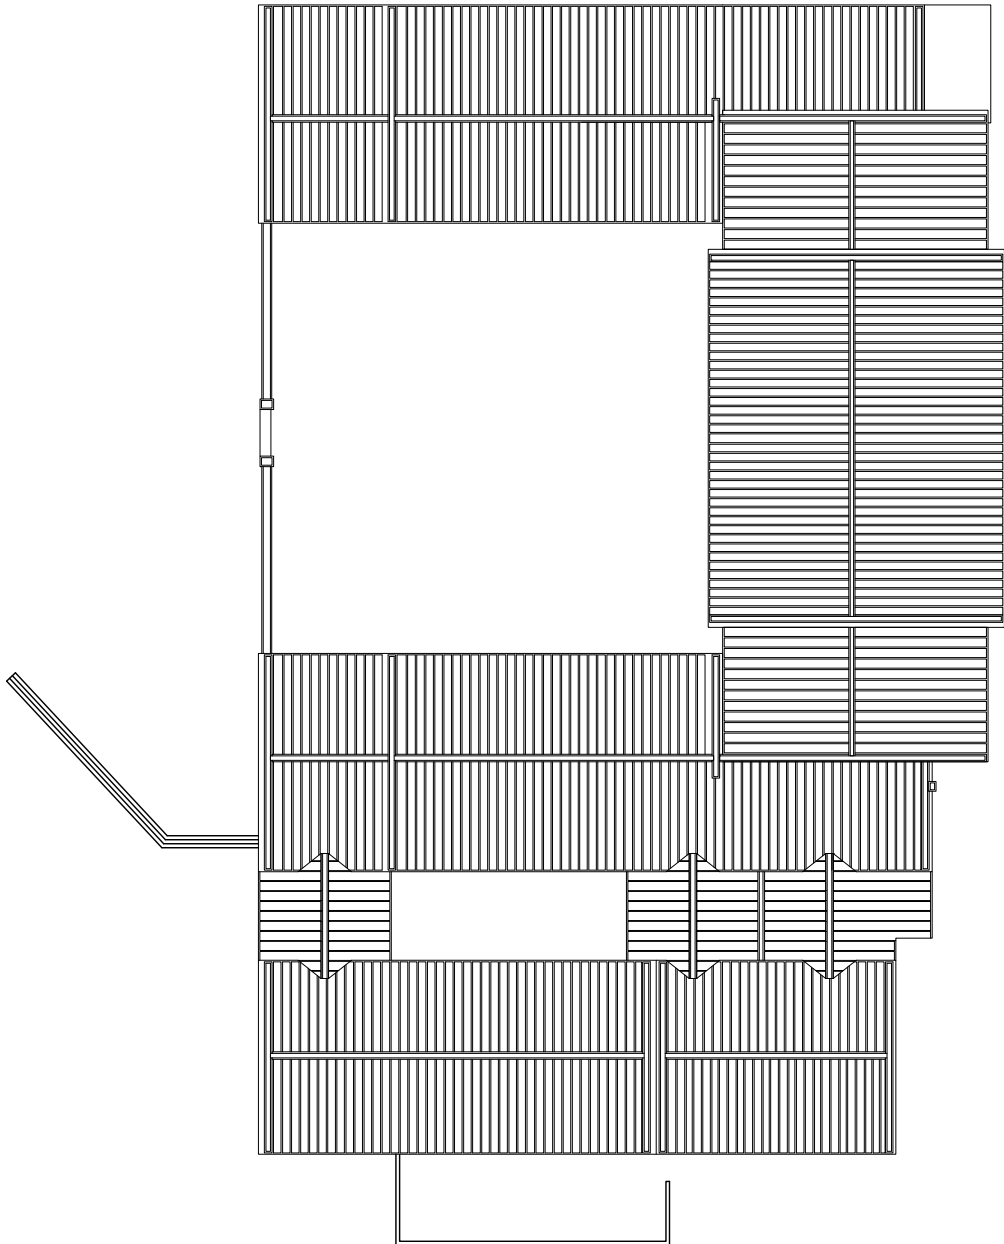

屋頂平面復原示意圖

名工 構程		桃園市歷史建築八德呂達川祠堂 調查暨修復再利用計畫
圖名		
屋頂平面復原示意圖		
圖號	B2	

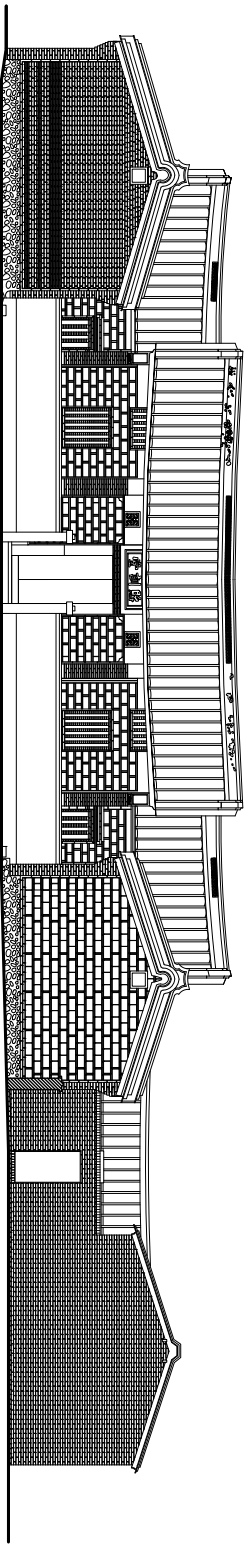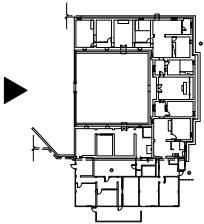




正向立面復原示意圖

名工
構程
桃園市歷史建築八德呂達川祠堂
調查暨修復再利用計畫

圖名
正向立面復原示意圖

圖號

B3


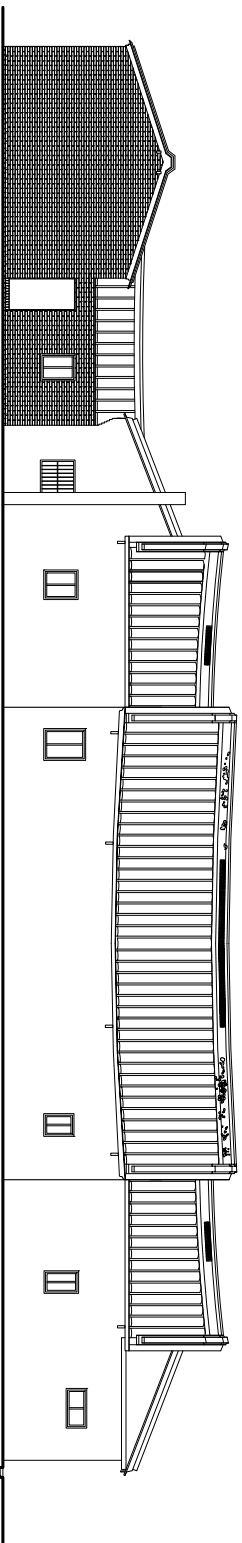
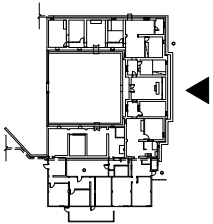


背向立面復原示意圖

名工
構程
桃園市歷史建築八德呂達川祠堂
調查暨修復再利用計畫

圖名
背向立面復原示意圖

圖號
B4

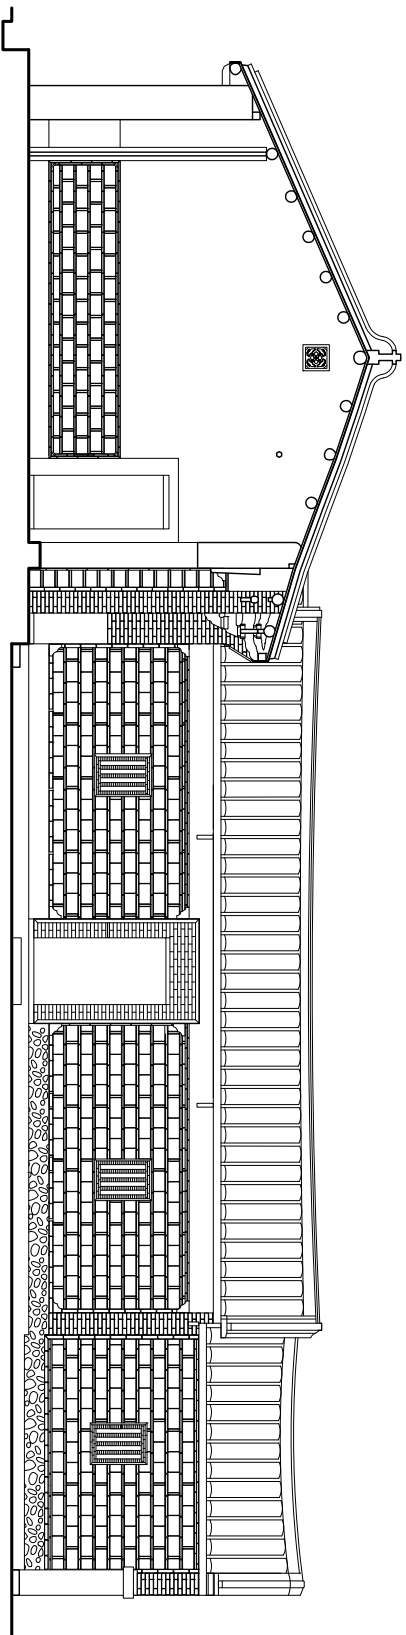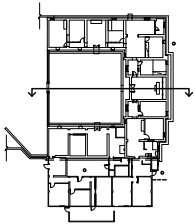

明間縱向剖面復原示意圖